

Tale prelievo doveva avvenire alla mattina del 14.2.1984 e la sera del 13.2.1984 era stato iniziato il riscaldamento della cisterna per permettere il passaggio del presumibile "oleum 60" dallo stato solido cristallino allo stato liquido (condizione necessaria per il prelievo stesso).

Purtroppo, essendo la valvola aperta, ad un certo punto del processo di riscaldamento si è verificata la fuoriuscita del contenuto passato allo stato gassoso. I tecnici della ditta hanno proceduto al raffreddamento della cisterna con getti d'acqua fredda che hanno anche permesso l'abbattimento della SO3 che usciva dalla valvola.

Ad incidente concluso gli stessi hanno accertato che la valvola risultava aperta in quanto l'otturatore era in posizione di "aperto" (essendo ciò visibile da una tacca di riscontro), mentre la leva di comando risultava orizzontale in posizione di "chiuso". Questa, che normalmente è fissa sull'otturatore, risultava manomessa in quanto direttamente amovibile e reinseribile in qualsiasi posizione fermo restando l'otturatore nella sua posizione.

Alla contestazione che essi dovevano controllare la valvola prima di sottoporre a riscaldamento la cisterna i tecnici della ditta hanno risposto che non l'hanno fatto perchè la valvola risultava sigillata dalla Finanza. L'autorità doganale di Torviscosa a questo proposito interpellata ha affermato che il sigillo non rendeva incompatibile una approfondita rilevazione dello stato della valvola.

Non risulta che si siano verificati danni fisici evidenti alla popolazione essendosi risolto il tutto in apprensione e in qualche caso nello sgombero dell'abitazione per qualche ora.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IGIENE PUBBLICA
ECOLOGIA, MEDICINA LEGALE
90001230363 Giuliano Callegari

